



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAESE



Via Senatore Pellegrini, 4
31038 Paese (TV)
c.f. e P.IVA 00389950262

LAVORO

P.E.B.A.

piano per l'abbattimento
delle barriere architettoniche

TITOLO TAV.

SCHEDE DI RILIEVO
AMBITO EDILIZIO

desARCHI

DAL CORSO & SCAPIN architetti

arch. FIDENZIO DAL CORSO

arch. CHIARA SCAPIN

via Montesanto 9a
30036 Santa Maria di Sala (Ve)
tel. 041 487122 fax 0415760142
email. studio@desarchi.it

web site desarchi.it



EMISSIONE :

P.E.B.A.

UBICAZIONE :

COMUNE DI PAESE (TV)

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APP.
a					
b					
c					
d					
e					

ELABORATO N.

SRE

DATA: Luglio 2019	SCALA:	FILE: CAR.00_PEBA-Paese_Cartiglio	DIS: g.m.
COLLABORATORI arch. GABRIELE MELUZZI			APPROVATO a.d.c.

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	1.1		
STRUTTURA RILEVATA	Municipio Comune di Paese - Sede Amministrazione		
INDIRIZZO	Via Senatore Pellegrini n. 4		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI		
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio	X
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma	
	mananza di corrimano su entrambe i lati	
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe	
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm	
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa	
	illuminazione corpo scala inadeguata	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI		
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole	
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma	
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm	
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature	
	illuminazione inadeguata	
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata	X

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	X
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	1.2		
STRUTTURA RILEVATA	Municipio Comune di Paese - Sala del Consiglio		
INDIRIZZO	Via Senatore Pellegrini n. 4		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	X

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevoale
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	soglia di ingresso ai servizi igienici non conforme, le n. c. rilevate sono più di 2 ma considerata l'entità esse si ritiene comunque l'edificio accessibile
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	X
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	1.3	
STRUTTURA RILEVATA	Municipio Comune di Paese - Ufficio Tecnico Edilizia Privata	
INDIRIZZO	Via Senatore Pellegrini n. 4	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1	1	
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	1.4	
STRUTTURA RILEVATA	Municipio Comune di Paese - Anagrafe e Servizi Sociali	
INDIRIZZO	Via Senatore Pellegrini n. 4	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENZA SERVIZI IGIENICI	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	2	
STRUTTURA RILEVATA	Cinema-Teatro	
INDIRIZZO	Via C.Battisti n. 21	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	
		percorsi non accessibili	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	3		
STRUTTURA RILEVATA	Cimitero		
INDIRIZZO	Strada del Cimitero n. 2		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata
	X

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
	X		

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
PORTA INGRESSO	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

SEGALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata
	X

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		5

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	4		
STRUTTURA RILEVATA	Casa del Giovane - Centro Noi		
INDIRIZZO	Piazza Mons. A. Andreotti n. 3		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	
2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		
			X

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	5	
STRUTTURA RILEVATA	Chiesa	
INDIRIZZO	Via Roma	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

2. ACCESSO	
	presenza di barriere architettoniche finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole pressione apertura porta, pressione > 8 kg luce netta porta l < 80 cm zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm porta a vetri non segnalata
	PORTA INGRESSO

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	06.01		
STRUTTURA RILEVATA	Farmacia		
INDIRIZZO	Via Pravato n. 2		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
PORTA INGRESSO	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		
	X		

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità		
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	1	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	2

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	06.02
STRUTTURA RILEVATA	Guardia medica
INDIRIZZO	Via S. Luca 1
LOCALITÀ	Paese
DATA RILIEVO	18/03/2019



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
	X	X	

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	7	
STRUTTURA RILEVATA	Pro-loco	
INDIRIZZO	Via Olimpia n. 12	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	X

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	le n. c. rilevate sono più di 5, ma considerata l'entità di alcune delle non conformità (punto 5/CORRIDOI) si ritiene l'edificio mediamente accessibile
------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	X
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	X
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	X

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	8		
STRUTTURA RILEVATA	Comando dei Carabinieri		
INDIRIZZO	Via Olimpia n. 14/B		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. ACCESSO				
	presenza di barriere architettoniche			
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole			
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	X
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	X
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	9	
STRUTTURA RILEVATA	Palestra Comunale	
INDIRIZZO	Via Olimpia	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole		
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		ASSENTE
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità		
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		X
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		X
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
gradini con dimensioni non conformi alla normativa	
illuminazione corpo scala inadeguata	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c.rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	10		
STRUTTURA RILEVATA	Biblioteca Comunale		
INDIRIZZO	Viale Bernardino Panizza n. 6		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	10.1	
STRUTTURA RILEVATA	Centro Anziani - Centro Donne Paese	
INDIRIZZO	Viale Bernardino Panizza n. 6	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	



4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevoale
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio		punteggio massimo punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2
segnalazioni dall'amministrazione		1
segnalazioni da portatori di interesse		1
interventi già programmati		1
	somma	8
		2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	11
STRUTTURA RILEVATA	Casa di Riposo
INDIRIZZO	Via Trieste n. 2
LOCALITÀ	Paese
DATA RILIEVO	18/03/2019



1. PARCHEGGI			
NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
PRESENTE	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
PORTA INGRESSO	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	edificio accessibile nonostante la mancanza di segnaletica interna
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		2

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	12	
STRUTTURA RILEVATA	Azienda U.L.S.S. n.9	
INDIRIZZO	Via Montello n. 46	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		X		
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole			
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

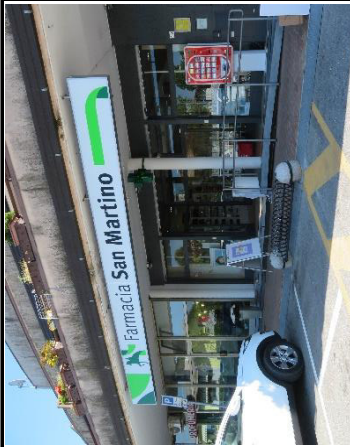
5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma	8	3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	13		
STRUTTURA RILEVATA	Farmacia		
INDIRIZZO	Via della Resistenza n. 10		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	già presente rampa di accesso in grigliato metallico
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	14		
STRUTTURA RILEVATA	Ufficio postale		
INDIRIZZO	Via della Resistenza n. 22/B		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE		NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole			
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	15		
STRUTTURA RILEVATA	Stazione		
INDIRIZZO	Via Stazione		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	X
	X			
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	X		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole	X		
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
PORTA INGRESSO	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	X
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	<i>l'edificio della stazione non è aperto al pubblico. La scheda rilievo fa riferimento allo stato degli spazi esterni e all'accesso ai binari</i>
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	16		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare Pravato		
INDIRIZZO	Via della Costituzione n. 1		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piaattforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	X
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	X

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	SU UN LATO X

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata X

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	17		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola dell'infanzia San Giuseppe		
INDIRIZZO	Via degli Impianti Sportivi n. 14		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI		presenza di barriere architettoniche	
		finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole	
		pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
		luce netta porta l < 80 cm	
PORTA INGRESSO		zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
		posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm	X
		porta a vetri non segnalata	

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità		
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
illuminazione corpo scala inadeguata	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	3
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	18		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola media C. Casteller		
INDIRIZZO	Viale Bernardino Panizza n. 4		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
illuminazione corpo scala inadeguata	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	19	
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare Treformi	
INDIRIZZO	Via Treformi n. 4	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattoforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
CORPO SCALA	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
<i>criterio</i>		<i>punteggio massimo</i>	<i>punteggio assegnato</i>
edificio di interesse strategico		3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	<i>somma</i>	8	4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	20	
STRUTTURA RILEVATA	Chiesa	
INDIRIZZO	Piazza San Mauro n. 1	
LOCALITÀ	Castagnole	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
CORRIDOI	illuminazione inadeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche X finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole X pressione apertura porta, pressione > 8 kg luce netta porta l < 80 cm zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm porta a vetri non segnalata
PORTA INGRESSO	

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	21	
STRUTTURA RILEVATA	Ufficio postale	
INDIRIZZO	Piazza San Mauro n. 10	
LOCALITÀ	Castagnole	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	posizione maniglia porta d'ingresso non ottimale (h 110 cm)
------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	X
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	22	
STRUTTURA RILEVATA	Scuola Musicale	
INDIRIZZO	Piazza San Mauro n. 8	
LOCALITÀ	Castagnole	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE GIÀ IN ATTO
------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	23		
STRUTTURA RILEVATA	Centro diurno disabili		
INDIRIZZO	Via San Pio X n. 14/A		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevo
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	24		
STRUTTURA RILEVATA	Palestra Comunale		
INDIRIZZO	Via Grotta n. 1		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole			
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	Manca servizio igienico per disabili
-------------	--------------------------------------

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	25		
STRUTTURA RILEVATA	Stazione		
INDIRIZZO	Via Antonio Gramsci		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	<i>la scheda rilievo non fa riferimento all'edificio, ma agli spazi esterni.</i>
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	26		
STRUTTURA RILEVATA	Associazione calcistica		
INDIRIZZO	Vicolo Pio X n. 25		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
<i>criterio</i>		<i>punteggio massimo</i>	<i>punteggio assegnato</i>
edificio di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	<i>somma</i>	8	3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	27		
STRUTTURA RILEVATA	Cimitero		
INDIRIZZO	Via Piave		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA	ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnalatica verticale o orizzontale mancante
		percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	28		
STRUTTURA RILEVATA	Guardia medica veterinaria		
INDIRIZZO	Strada Feltrina n. 29		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		2

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	29		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare G. Pascoli		
INDIRIZZO	Via Grotta n. 1		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate			
	X	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole			X
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità		
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	La rampa di accesso ha una pendenza superiore all'8 %
------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	3	3
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1	1	
somma		8	5

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	30	
STRUTTURA RILEVATA	Scuola dell'infanzia F. Larizza	
INDIRIZZO	Via Tobruk n. 2	
LOCALITÀ	Castagnole	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
CORPO SCALA	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	non è presente un parcheggio a diretto servizio della scuola infanzia, ma è presente il parcheggio pubblico di fronte alla chiesa a meno di 150 m
-------------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	3
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	31	
STRUTTURA RILEVATA	Scuola dell'infanzia il Giuggiolo	
INDIRIZZO	Via Strasburgo n. 20	
LOCALITÀ	Castagnole	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche X
PORTA INGRESSO	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

SEGALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata
------------	--

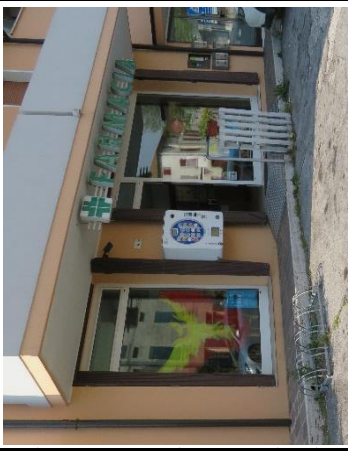
NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	57		
STRUTTURA RILEVATA	Farmacia		
INDIRIZZO	Via D'Alessi n. 4/a		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm
	porta a vetri non segnalata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI			
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità		
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm		
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative		
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata		
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	58		
STRUTTURA RILEVATA	Studio Medico		
INDIRIZZO	Vicolo Pio X n. 6		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	assenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mananza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm
	porta a vetri non segnalata

SEGALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata
------------	--

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma	8	2

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	32		
STRUTTURA RILEVATA	Stazione		
INDIRIZZO	Via Europa Unita		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		X		
2. ACCESSO				
PERCORSI / PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole			X
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
PORTA INGRESSO	luce netta porta l < 80 cm			X
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	MANCATE
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	L'unico spazio interno dell'edificio è la sala d'aspetto. I percorsi di accesso sconnessi e con gradini di h> 2 cm. Attraversamento binari sconnesso. Manca pavimentazione tattile per non vedenti sulla banchina.
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c.rilevate	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	33		
STRUTTURA RILEVATA	Cimitero		
INDIRIZZO	Via Fratelli Bianchin		
LOCALITÀ	Postoma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

2. ACCESSO		
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole	X
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
	luce netta porta l < 80 cm	
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm	
	porta a vetri non segnalata	

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTI
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	34	
STRUTTURA RILEVATA	Ufficio Postale	
INDIRIZZO	Via G. Toniolo n. 12	
LOCALITÀ	Postioma	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	35		
STRUTTURA RILEVATA	Farmacia		
INDIRIZZO	Via Enrico Fermi n. 6		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
			X

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma	8	2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	36
STRUTTURA RILEVATA	Chiesa
INDIRIZZO	Via Postumia Romana Ovest
LOCALITÀ	Postioma
DATA RILIEVO	18/03/2019



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE

è possibile parcheggiare nella piazza a lato della chiesa ed è presente il parcheggio di Piazza Generale Tassoni

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	37		
STRUTTURA RILEVATA	Casa del Giovane - Centro Noi		
INDIRIZZO	Via Postumia Romana Ovest		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTI
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	1	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	38	
STRUTTURA RILEVATA	Associazione calcistica	
INDIRIZZO	Via Postumia Romana n. 16	
LOCALITÀ	Postioma	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole	
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
	luce netta porta l < 80 cm	
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
PORTA INGRESSO	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm	
	porta a vetri non segnalata	

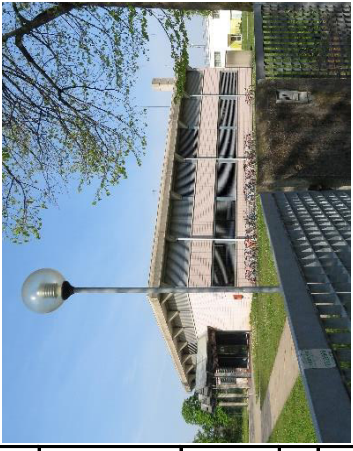
NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTI
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	39		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola media Casteller - Postioma		
INDIRIZZO	Via Visentin n. 16		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole			
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	40		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare Casteller - Postioma		
INDIRIZZO	Via Europa Unità n. 1		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	SU 1 LATO X

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	41		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola dell'infanzia Suore francescane		
INDIRIZZO	Via Fratelli Bianchin n. 12		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PERCORSI	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	42		
STRUTTURA RILEVATA	Chiesa		
INDIRIZZO	Piazza San Lorenzo		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		ASSENTE SEGN. VERTICALE	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	43		
STRUTTURA RILEVATA	Farmacia		
INDIRIZZO	Via Trento n. 5		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
PORTA INGRESSO	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

NOTE	
------	--

ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
--	---	--

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		2

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	44		
STRUTTURA RILEVATA	Parrocchia		
INDIRIZZO	Piazza San Filippo Neri		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	45		
STRUTTURA RILEVATA	Cimitero		
INDIRIZZO	Piazza San Filippo Neri		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
CORRIDOI	luce netta delle porte interne < 75 cm
	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	46	
STRUTTURA RILEVATA	Palestra comunale	
INDIRIZZO	Piazza San Filippo Neri	
LOCALITÀ	Padernello	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
CORPO SCALA	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
PORTE	
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALLETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

2. ACCESSO		
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole	
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
	luce netta porta l < 80 cm	
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm	
	porta a vetri non segnalata	

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI	
<i>SERVIZI IGIENICI</i>	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
<i>PORTA INGRESSO</i>	luce netta porta < 80 cm
<i>SANITARI</i>	dimensioni sanitari non conformi alle normative
<i>ACCESSORI</i>	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
<i>DOCCIA</i>	doccia non presente o non accessibile

PRIORITY INTERVENTS ON THE BUILDING		
<i>criterio</i>	<i>punteggio massimo</i>	<i>punteggio assegnato</i>
edificio di interesse strategico	3	
rilevato: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
<i>somma</i>	8	

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	47		
STRUTTURA RILEVATA	Azienda U.I.S.S. n. 2		
INDIRIZZO	Via la Motta n. 4		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
CORRIDOI	luce netta delle porte interne < 75 cm
	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	griglie metalliche sui marciapiedi con dimensioni maglia maggiori di 2cm
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	48		
STRUTTURA RILEVATA	Ufficio postale		
INDIRIZZO	Via Ortigara n. 27/C		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
	X	X		

2. ACCESSO				
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche			X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole			
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg			
	luce netta porta l < 80 cm			
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm			
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm			
	porta a vetri non segnalata			

3. SERVIZI IGIENICI				
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità			
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm			
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative			
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata			
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile			

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
CORRIDOI	illuminazione inadeguata
	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata
SEGNALETICA	

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3	2
rilevo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c.rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	49
STRUTTURA RILEVATA	Scuola dell'infanzia I. Montini
INDIRIZZO	Via Trento n. 1
LOCALITÀ	Padernello
DATA RILIEVO	18/03/2019



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
	X	X	

2. ACCESSO	
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg
	luce netta porta l < 80 cm
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm
	porta a vetri non segnalata

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		4

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	50	
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare G. Marconi	
INDIRIZZO	Via G. Giusti n. 19	
LOCALITÀ	Padernello	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	manca di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico		3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2
segnalazioni dall'amministrazione		1
segnalazioni da portatori di interesse		1
interventi già programmati		1
	somma	8

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	51		
STRUTTURA RILEVATA	Ufficio postale		
INDIRIZZO	Piazza Giacomo Matteotti n. 14/A		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mananza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
CORPO SCALA	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
edificio di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	52		
STRUTTURA RILEVATA	Chiesa		
INDIRIZZO	Via Fratelli Rosselli		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		ASSENTE SEGNALETICA VERTICALE		

2. ACCESSO		
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole	X
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
	luce netta porta l < 80 cm	
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm	
	porta a vetri non segnalata	

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTE
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma	8	3

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	53		
STRUTTURA RILEVATA	Cimitero		
INDIRIZZO	Via Fratelli Rosselli		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		X	X	

2. ACCESSO		
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche	
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole	X
	pressione apertura porta, pressione > 8 kg	
	luce netta porta l < 80 cm	
PORTA INGRESSO	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm	
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm	
	porta a vetri non segnalata	

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTE
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
CORRIDOI	luce netta delle porte interne < 75 cm
	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		3

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	54	
STRUTTURA RILEVATA	Centro Ricreativo Noi	
INDIRIZZO	Via Don Sartor n. 2	
LOCALITÀ	Porcellengo	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
			

2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		X
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdrucciolevole		X
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h < 40 cm o h > 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI		
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità	ASSENTE
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm	
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative	
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata	
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile	

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdrucciolevole ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
PORTE	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	1
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma	8	2

SCHEDA RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	54		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola elementare G. Carducci		
INDIRIZZO	Via Francesco Baracca n. 1/b		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma mancanza di corrimano su entrambe i lati corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm gradini con dimensioni non conformi alla normativa illuminazione corpo scala inadeguata
CORPO SCALA	

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma luce netta delle porte interne < 75 cm larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature illuminazione inadeguata
PORTE	
CORRIDOI	
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	<i>il parcheggio non è a diretta disposizione della scuola ma a 100 m di distanza in via Don Sartor, è inoltre possibile parcheggiare lungo via F. Baracca</i>
------	--

ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
--	---	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		4

SCHEDE RILIEVO EDIFICIO

N. IDENTIFICATIVO STRUTTURA	55		
STRUTTURA RILEVATA	Scuola materna Casa figli del popolo		
INDIRIZZO	Via Don Sartor n.4		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. ACCESSO			
PERCORSI PEDONALI	presenza di barriere architettoniche		
	finitura in cattivo stato, sconnessa, sdruciolevole		
PORTA INGRESSO	pressione apertura porta, pressione > 8 kg		
	luce netta porta l < 80 cm		
	zona antistante non complanare (con elementi sporgenti h > 2,5 cm), mancanza di piattaforma libera dimensione min. 140x140 cm		
	posizione campanello h <40 cm o h> 130 cm		
	porta a vetri non segnalata		

3. SERVIZI IGIENICI	
SERVIZI IGIENICI	assenza di servizi igienici a norma utilizzabili da soggetti con disabilità
PORTA INGRESSO	luce netta porta < 80 cm
SANITARI	dimensioni sanitari non conformi alle normative
ACCESSORI	corrimano con posizione e caratteristiche non adeguate, specchio non ad altezza adeguata
DOCCIA	doccia non presente o non accessibile

4. COLLEGAMENTI VERTICALI	
ASCENSORE	presenza di ascensore o altri sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio
CORPO SCALA	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	mancanza di corrimano su entrambe i lati
	corrimano non sborda di 30 cm oltre inizio e fine delle rampe
	parapetti non rispettano normative, h < 100 cm, attraversabile da sfera diam. 10 cm
	gradini con dimensioni non conformi alla normativa
	illuminazione corpo scala inadeguata

5. PERCORSI INTERNI	
FINITURA	finitura non in buono stato o sdruciolevole
PORTE	ascensore, o altro sistema, presente ma non a norma
	luce netta delle porte interne < 75 cm
CORRIDOI	larghezza minima < 90 cm e presenza di ostacoli o strozzature
	illuminazione inadeguata
SEGNALETICA	segnaletica non chiara o completa e non facilmente leggibile, segaletica per non vedenti e/o disabili sensoriali assente oppure non adeguata

NOTE	
-------------	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
edificio di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		4